


PŮDORYS 7.NP - 6.PATRA

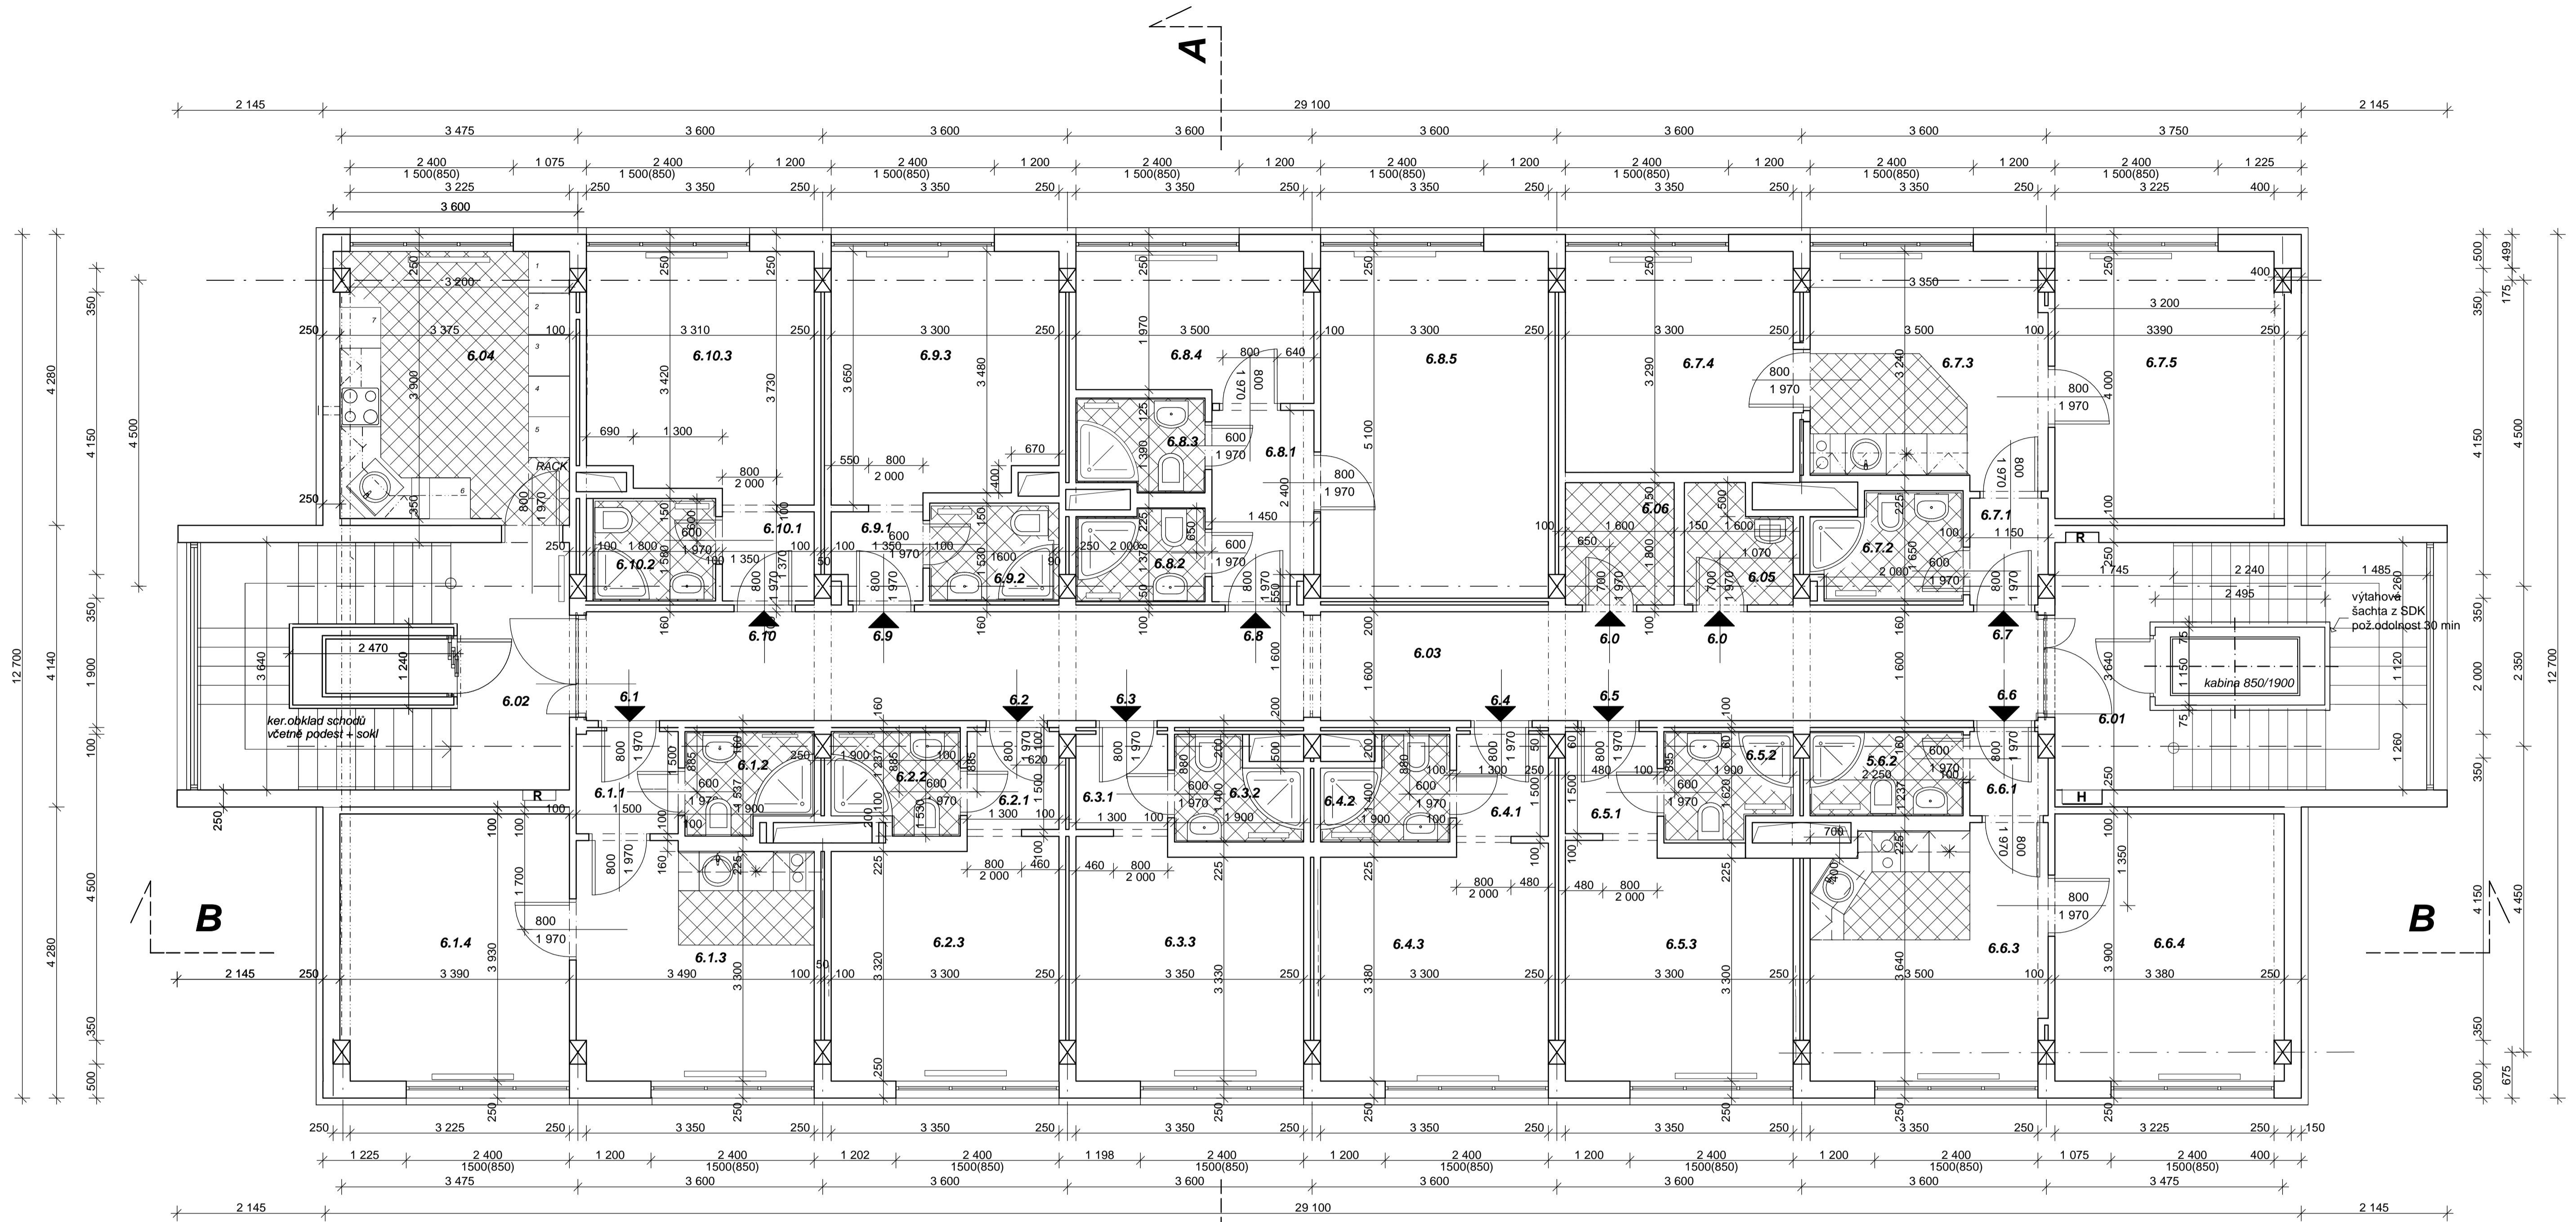


TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
6.01	KOMUNIKAČNÍ JÁDRO	19,64m ²	keram dlažba	keram dlažba	omítka + malba	dle nutnosti provést opravy
6.02	KOMUNIKAČNÍ JÁDRO	19,58m ²	keram dlažba	keram dlažba	omítka + malba	dle nutnosti provést opravy
6.03	CHODBA	33,10m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	mezi trámy SDK podhled od stropu 140 mm - šablony	zapouštěná svítla do sokl. koberec...
6.04	KUCHYŇKA	13,81m ²	keram dlažba	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba, za linkou obklad	stávající - opravit + malba	sokl keram.
6.05	ÚKLADOVÁ KOMORA	2,38m ²	keram dlažba	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl keram.
6.06	PRÁDLO	2,75m ²	keram dlažba	SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl keram.
6.1 apartma		29,42 m²				
.1.1	PŘEDSÍŇ	2,09m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
.1.2	SPRCHA + WC	2,65m ²	keram dlažba	SDK keramický obklad do stropu	podhled v2400 SDK vodovzdorný	
.1.3	POKOJ + K.K.	11,53m ²	koberec+ker.dl. 500 mm od linky	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba, za linkou obklad	stávající - opravit + malba	sokl koberec + keram
.1.4	POKOJ	13,17m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
6.2 pokoj		16,30 m²				
.2.1	PŘEDSÍŇ	1,94m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
.2.2	SPRCHA + WC	2,68m ²	keram dlažba	SDK keramický obklad do stropu	podhled v2400 SDK vodovzdorný	
.2.3	POKOJ	11,68m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec

ČÍSLO MÍST.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
6.3 pokoj		16,22 m²				
.3.1	PŘEDSÍŇ	1,94m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
.3.2	SPRCHA + WC	2,60m ²	keram dlažba	SDK keramický obklad do stropu	podhled v2400 SDK vodovzdorný	
.3.3	POKOJ	11,58m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
6.4 pokoj		16,04 m²				
.4.1	PŘEDSÍŇ	1,78m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
.4.2	SPRCHA + WC	2,60m ²	keram dlažba	SDK keramický obklad do stropu	podhled v2400 SDK vodovzdorný	
.4.3	POKOJ	11,66m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
6.5 pokoj		16,32 m²				
.5.1	PŘEDSÍŇ	2,00m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
.5.2	SPRCHA + WC	2,60m ²	keram dlažba	SDK keramický obklad do stropu	podhled v2400 SDK vodovzdorný	
.5.3	POKOJ	11,72m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
6.6 apartma		29,61 m²				
.6.1	PŘEDSÍŇ	1,25m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
.6.2	SPRCHA + WC	2,81m ²	keram dlažba	SDK keramický obklad do stropu	podhled v2400 SDK vodovzdorný	
.6.3	POKOJ + K.K.	12,40m ²	koberec+ker.dl.	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba, za linkou obklad	stávající - opravit + malba	sokl koberec + keram.
.6.4	POKOJ	13,15m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec

ČÍSLO MÍST.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
6.7 apartma		41,20 m²				
.7.1	PŘEDSÍŇ	1,55m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
.7.2	SPRCHA + WC	3,24m ²	keram dlažba	SDK keramický obklad do stropu	podhled v2400 SDK vodovzdorný	
.7.3	POKOJ + K.K.	11,51m ²	koberec+ker.dl.	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba, za linkou obklad	stávající - opravit + malba	sokl koberec + keram.
.7.4	POKOJ	11,35m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
.7.5	POKOJ	13,57m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
6.8 apartma		33,85 m²				
.8.1	PŘEDSÍŇ	3,72m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
.8.2	SPRCHA + WC	2,47m ²	keram dlažba	SDK keramický obklad do stropu	podhled v2400 SDK vodovzdorný	
.8.3	SPRCHA + WC	2,53m ²	keram dlažba	SDK keramický obklad do stropu	podhled v2400 SDK vodovzdorný	
.8.4	POKOJ	7,68m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
.8.5	POKOJ	17,45m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
6.9 pokoj						
.9.1	PŘEDSÍŇ	1,65m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
.9.2	SPRCHA + WC	2,75m ²	keram dlažba	SDK keramický obklad do stropu	podhled v2400 SDK vodovzdorný	
.9.3	POKOJ	12,00m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
6.10 pokoj						
.10.1	PŘEDSÍŇ	1,68m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec
.10.2	SPRCHA + WC	2,82m ²	keram dlažba	SDK keramický obklad do stropu	podhled v2400 SDK vodovzdorný	
.10.3	POKOJ	11,98m ²	koberec	ve stáv.části oprava stáv+malba nové SDK + malba	stávající - opravit + malba	sokl koberec

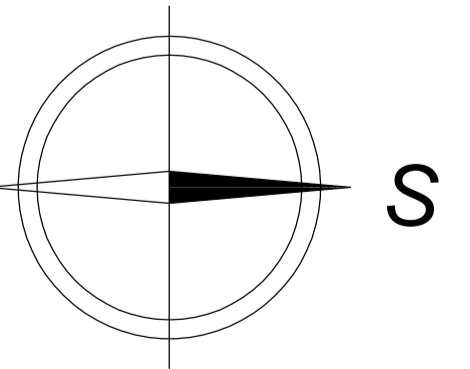

±0,00 = 290,90

AV ČR - UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ MAZANKA
v objektu v Praze 8, ul. Za Vodárnou č.1013/1
pro středisko spol. činnosti Akademie věd ČR, v.v.i. Národní třída 1009/3, Praha 1

NÁVRH: Ing. arch. Ivan Hlavenka Ing. arch. Jiří Václavík Ing. arch. Marie Březina Líza Turová	ZAKÁZKA DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY pro spol. EKOLIS s.r.l.o.	MEPRO s.r.o. architektonický atelier nám. Přelbátův 912/6 162 00 Praha 6
SCHVÁLENÍ: Dipl.ing.arch. LIBŘEŽNA DOPROUŠENÍ: PD MĚŘITKO: 1:50 KÓTOVÁNÍ: V mm	OBSAH PŮDORYS 7.NP - 6.PATRA	DATUM: SRPEN 2010 ARCH. ČÍSLO: 26 - 11/09 08